

 Conexión offline

Información técnica de producto

Artículo nº: **2028349/2**

2141, 3R, Motor CAGA 2.0L TDI, pérdida de potencia al acelerar el motor

Fecha de publicación: 16-mar-2012

Exposición del cliente / comprobación del taller

Perdida de potencia al acelerar el motor, pudiendo incluso llegar a pararse.

En la unidad de control del motor pueden registrarse códigos de incidencia:

- **P023700** Transmisor de la presión de sobrealimentación. Señal demasiado pequeña.

La reclamación no es reproducible en la mayoría de los casos con motivo de una prueba dinámica por parte del taller

Antecedentes técnicos

La pérdida de potencia del motor es debido a que el tubo de salida del turbo al Intercooler se colapsa por una anomalía interna del tubo provocando la rotura del mismo a causa del efecto del calor (vean la ilustración 1).



Ilustración 1: Vista del tubo con rotura.

Implementación en la serie

Implementación de mejoras en el tubo del Intercooler a partir del número de bastidor VSS***3R*CR006480

Medida

En caso de reclamación del cliente, una vez confirmada la anomalía, procedan con el siguiente proceso de reparación:



Atención:

Consulten el Manual de Reparaciones de SEAT para llevar a cabo los procedimientos de forma adecuada y sobre el uso y referencia de los útiles y equipos a emplear.

Deben de sustituir el tubo de salida del turbo al Intercooler, según el Manual de Reparaciones de SEAT, por la siguiente referencia:

- Tubo flexible de presión, con referencia de pieza original N°.: **3R0 145 738 A**.

**Atención:**

Una reparación o sustitución de piezas injustificada puede ser motivo del no abono o aceptación de la garantía.

Indicaciones para la liquidación

Nº A.T. / Avería / Fabricante: 2141 / 0015 / ...

Nº posición trabajo	Descripción posición trabajo	Unidades tiempo (UT)
21 41 19 10	Tubo presión desmontar y montar	50 1)
01 50 00 00	Localización guiada de averías/ función guiada	Según protocolo de diagnóstico. 1)

1) Los tiempos indicados solo se aplican para esta TPI. Rogamos que en la tramitación en garantía, incluyan el número de TPI consultada para agilizar la gestión de la misma.

Indicaciones referentes a piezas originales

Referencia	Descripción	Cantidad
3R0 145 738 A	Tubo flexible de presión	1

En caso necesario consulten el catálogo de piezas originales para obtener la pieza en su estado más actualizado.